

נוֹזְלִי חַיָּתוֹר בְּעֵבֶוד מַתְכּוֹת

נוֹזְלִי חַיָּתוֹר מְשֻׁמְשִׁים כָּאַמְצָעִי לְקִירּוֹר, שִׂימּוֹן וּמִנְיָת חַלוֹדָה בַּתְּהַלִּיכִי עַיבּוֹד מְכַנִּים בְּמִיגּוֹן רַחֲבָה שֶׁל תְּעִשְׂיוֹת. נֹזְלִי חַיָּתוֹר מְקֻטְנִים אֶת הַחִיכּוֹךְ בְּנֶקְוֹדָת הַמְגָע בְּין הַכְּלִי וְהַחְלָקָה המֻעּוֹבָד וּמִפְחִיתִים אֶת הַטְּמִפְרְטוֹרוֹת הַנוֹּצְרוֹת שֶׁסֶם וּבְכָךְ שׁוּמְרִים עַל אָוֹרֶךְ חִיּוֹ שֶׁל כָּלִי הַעֲבוֹדָה וּעַל אִיכּוֹתָו שֶׁל הַתְּהַלִּיךְ.

מאת: רינה קנוביץ

שְׁמָנִים סִינְטֶטִים - Synthetic Oil

שְׁמָנִים חַיָּתוֹךְ שֶׁאַינְם מְכַלִּים שְׁמָנִים מִינְרָלִים. הַתְּכוּנוֹת הַשְׁוֹנוֹת מִתְּקִבְלוֹת מְחוּמָרִים סִינְטֶטִים בְּלִבְדֵּן וְהַמְּדוֹלָלִים בְּמִים. שְׁמָנִי חַיָּתוֹךְ הַסִּינְטֶטִים מְסִפְקִים הַפְּחַתָּה חֹום טֻובָה מְאֹד וְלֹכֶן הַמְּסִמְמִים מַתְאִים לְמַכְנּוֹת בְּעַלְוֹת מַהְירָות סִיבּוּבִים גָּבוֹהָה וּמְסִפְקִים גָּם הַגָּנָה מְעוּלָה בְּפִנִּי חַלוֹדָה. רַם גָּם הַגְּקִים בְּיוֹתָר בְּשִׁימוש: הוֹדוֹת לְהִיעּדרָם שֶׁל חֻמְרִים אַוְרְגְּנִים בְּתַעֲרוֹבָת לְאַמְתַּפְתָּחוֹת בְּקַטְרוֹיוֹת. בְּנוּסָף, הַנוֹּזְלִים הַאַלְהָ שְׁקוּפִים וּמִינְטָן לְרָאוֹת דְּרָכָם בְּבַהֲיוֹת אֶת הַחְלָקָה המֻעּוֹבָד. חִסְרוֹנוֹ: הַשְּׁמָנִים הַסִּינְטֶטִים טֻובִים פְּחוֹת כְּחֻמְרִי סִיכָה.

הַתוֹּסְפִים לְשְׁמָנִים מְשֻׁפְרִים אֶת הַתְּכוּנוֹת הַפְּיזִיקְלִיות וּהַכְּמִיּוֹת שֶׁל נֹזְלִי חַיָּתוֹךְ. בְּין הַתוֹּסְפִים:

- מְשֻׁפְרִי צָמִיגּוֹת - חֻמְרִים הַמְשֻׁפְרִים אֶת קַצְבָּ שְׁיָנוּי הַצָּמִיגּוֹת עַם שְׁיָנוּי הַטְּמִפְרְטוֹרָה;
- מִפְחִיתִי טְמִפְרְטוֹרָה הַתְּמִצְקּוֹת - מְוּרִידִים אֶת הַטְּמִפְרְטוֹרָה שֶׁבָּה הַשְּׁמָן מְפִסְקִים לְזָרוּם;
- מְגַבְּרִי אֲחֹזָה - מְגַבְּרִים אֶת הַצְּמִדּוֹת הַשְּׁמָן לְפִנֵּי הַשְּׁטָח;
- מְנוּעִי קַצְבָּ - מְנוּעִים הַתְּהוֹוֹת קַצְבָּ שֶׁמְנוֹן;
- מְחַלְבִּים (אֲמוֹלִיסִיפִּירִים) - מְסִיעִים לְעַרְבּוֹבָ פָּזָה מִימִית וּשְׁוֹמְנִים;

תְּרִכּוּבּוֹת פְּחַמְמִינִים פּוֹלִי-אַרְמְטִים (PAH), הַיְדּוּוֹת כְּמִסְרְטָנוֹת. הַשְּׁמָנִים מְסֻגָּזָה הַמִּים צָמִיגִים וּשְׁוֹמְנִים וְאַינְם עוֹבָרים דִּילָול בְּמִים לְפָנֵי הַשְּׁימָוֹשׁ. שְׁמָנִים טֻהוֹרִים מְשֻׁמְשִׁים בַּתְּהַלִּיכִים שֶׁבָּהָם נְדַרֵשׁ בְּעֵירָ שִׂימּוֹן, וּפְחוֹת קִירּוֹר. הַמִּים יְעַלְילִים בְּעֵירָ בַּעֲבוֹדָה חַיָּתוֹךְ וּנְיסּוֹרָ בְּמַהְירָוֹת נְמוֹכוֹת.

שְׁמָנִים אֲמוֹלָסִיה - Soluble Oil

נוֹזְלִי חַיָּתוֹךְ מוֹרְכָּב מִשְׁמָן מִינְרָלִי (85%-30%), חֻמְרִים הַיּוֹצְרִים תְּחִילָה (חֻמְרִים אֲמוֹלִיסִיפִּירִים) וּזְוֹסְפִים שָׁנוּם. הַשְּׁמָנִים מְשֻׁקְוִים כְּחֻמְרִים מְוּדָלִים אֶתְמָתְמָתָם בְּמִים עַל פִּי הַרוֹאֹת הַיְצָרָן. שְׁמָנִים האֲמוֹלָסִיה יְעַלְילִים לְעַתִּים הַמִּים אַיִלִים לְשְׁמָנִים הַתְּהוֹרִים. לְעַתִּים הַמִּים יְעַלְילִים לְהַגָּנָה בְּפִנֵּי קְרוֹזּוֹה; גּוֹרְמִים לְפִלְפִּילָה שֶׁל עַשְׁן וּלְלִכְלָלָן כִּאֵשֶׁר הַמִּים מְצַבְּרִים עַל מִישְׁתְּחִים הַסְּמוּכִים לְאַזְוֹר הַעֲבוֹדָה.

שְׁמָנִים סִינְטֶטִים לְמַחְצָה - Semi-synthetic Oil

נוֹזְלִי חַיָּתוֹךְ מוֹרְכָּב מִשְׁמָן מִינְרָלִים בְּרִיכָּזוֹ נְמֹךְ (30%-5%) וְתוֹסְפִים סִינְטֶטִים. הַרְכָּב הַחֻמְרִים דּוֹמָה לְזָהָה שֶׁל שְׁמָנִי האֲמוֹלָסִיה. שְׁמָנִים סִינְטֶטִים לְמַחְצָה מְסִפְקִים שִׂימּוֹן טֻוב, הַפְּחַתָּה חֹום טֻובָה, הַגָּנָה בְּפִנֵּי חַלוֹדָה וּסְבִּיבָת עַבְדָה נְקִיָה, יוֹתֵר מְאַשֵּׁר בָּעַת שִׁימּוֹשׁ בְּשְׁמָנִי האֲמוֹלָסִיה.

Cתְּהַלִּיכִי עַבְדָה מְכַנִּי - חַיָּתוֹךְ, נְיסּוֹר, כְּרָסּוֹם, שְׁיוֹף, קִידּוֹחַ - נְצָרוֹת כְּמוֹיָת חַום גְּדוּלָות כְּתוּזָה מִהְחִיכּוֹךְ בְּנֶקְוֹדָת הַמְגָע בְּין הַכְּלִי וְהַחְלָקָה המֻעּוֹבָד. הַטְּמִפְרְטוֹרוֹת הַגְּבוֹהָות עַלְלָות לְפָגּוֹם בַּתְּהַלִּיךְ וּבְכָלִי הַעֲבוֹדָה. נֹזְלִי חַיָּתוֹךְ - הַנְּקָרָאִים גָּם שְׁמָנִי חַיָּתוֹךְ, שְׁמָנִי קִירּוֹר וּנוֹזְלִי קִירּוֹר - מְקֻטְנִים אֶת הַחִיכּוֹךְ וּמִפְחִיתִים אֶת הַטְּמִפְרְטוֹרוֹת בְּנֶקְוֹדָת הַחִיכּוֹךְ.

סּוּגִים של נֹזְלִי חַיָּתוֹךְ

נוֹזְלִי חַיָּתוֹךְ הַמִּים תְּעֻרְוּבָת שֶׁל שְׁמָנִים, סְבּוֹנִים, חֻמְרִים נְגָדִים בְּלִיה וּחֻמְרִים אַנְטִי-בְּקָטְרָיאָלִים, חֻמְרִים נְגָדִים בְּלִיה וּחֻמְרִים מְשָׁמְנִים וּמוֹנוּעִי קְרוֹזּוֹה. אֶת מִשְׁפָּחָתָה נֹזְלִי החַיָּתוֹךְ נִתְן לְחָלָק ל-4 קְבּוֹצּוֹת עִקְּרִיות. קְבּוֹצָה אֶחָת הִיא שְׁמָנִים טֻהוֹרִים שָׁאַנְים מִסִּיסִים, ו-3 קְבּוֹצּוֹת הָאֶחָרוֹת הַן שֶׁל "שְׁמָנִים" עַל בַּסִּיס מִשְׁנָה מִסְׁוֹתָה. הַהְבָּדֵל בַּין הַקְּבּוֹצּוֹת הָוָא תְּכֹלַת הַשְּׁמָן המִינְרָלִי בְּתַעֲרוֹבָת.

שְׁמָנִים טֻהוֹרִים - Straight Oil

נוֹזְלִי חַיָּתוֹךְ עַל בַּסִּיס שֶׁמְן בְּלִבְדֵּן - שֶׁמְן מִינְרָלִי או שְׁמָנִים מִהְצּוּמָח/מַהְחָי. הַשְּׁמָנִים המִינְרָלִים של הַיּוֹם עַוּרְבִּים תְּהַלִּיךְ זִקּוּק לְהַקְּתָנָת תְּכֹלַת

הַכְּתָבָת הִיא מִזְרִיכָת גִּוְתָּה רַאשִׁית בְּמוֹסֵד לְבִטְחָה וּלְגִוְתָּה



מגנו שקוור שביב איזור העבודה

כבר שנים רבות (משנת 1992) קיימת כוונה לשנות את התקן זהה ולהחמיר את הדרישות לגבי שמנים ברמת זיקוק נמוכה. בחוברת של ACGIH לשנת 2006, מופיעים השמנים המינרליים ברישימת החומרים שהתקנים שלהם מיועדים לשינוי ("Notice of Intended Changes"). בבחעה לתקן החדש קיימת חלוקה ל-3 קבוצות:

- (1) שמנים מינרליים המשמשים לעיבוד מתקכות: רמת זיקוק נמוכה עד בוניגיטה.

Mineral oil used in metal working - poorly and mildly refined - 0.2 mg/m³ (I)A2

(2) שמנים מינרליים המשמשים לעיבוד מתקכות: רמת זיקוק גבוהה.

Highly and severely refined - 0.2 mg/m³ (I)A4

(3) שמנים מינרליים טהורים ברמת זיקוק גבוהה (אינם משמשים בעיבוד מתקכות ואינם מכילים תוספים).

Mineral oil, pure, highly severely refined - 5mg/m³ (I)A4.

שלוש הקבוצות מתיאחות לפראציה ברת-שאיפה (Inhalable) השמנים המינרליים המשמשים לעיבוד מתקכות מכילים גם תוספים, חלקי מתקכת וחידקים. לפיכך נקבעה רמת החשיפה ל- 0.2- 0.5 mg/m³. שמנים כאלה ברמת זיקוק נמוכה עד בוניגיטה עלולים להכיל גם תרכובות של PAH ולפיכך מוגדרים כ-A2, לעומת זאת שמנים מינרליים ברמת זיקוק גבוהה אינם מכילים תרכובות של PAH וכן מוגדרים כ-A4.

שמנים מינרליים טהורים שאינם משמשים לעיבוד מתקכות אינם מכילים תוספים, ולפיכך נקבע תקן החשיפה לגביהם ל- 0.5 mg/m³.

• **תקן של NIOSH** - מתיחץ לכל סוג שמן החיתוך והוא 0.5 mg/m³.

כאשר מופיעות התופעות האופייניות לפגיעה נשימתיית, יש קושי בזיהוי הגורם לפגיעה - האם היא כתוצאה מהתרבותות מואצת של חיידקים בנוזל החיתוך, מזוהם של הנוזל או ממרכיבי הנוזל עצמו. לעיתים הסיבה היא שילוב בין הגורמים. חשיפה כרונית לנוזלי חיתוך עלולה לגרום גם לתהਪחותות מוחלות האסתטמה, Hypersensitivity Pneumonitis וברונכיט קרוניית.

סיכון לסרוטן

מחקרים שונים שנערכו זיהו קשר בין חשיפה לנוזלי חיתוך לבין מספר סוגים סרطن באברי גור שוניים: סרotonin הלבלב (פנקריאיס), סרotonin הרקטום (חלחולת), סרotonin שלפוחית השתן, סרotonin הגרון וסרotonin העור. המסקנה חד-משמעות היחידה, מכל המחקרים שנערכו, היא רק לגבי הקשר בין סרotonin העור לנוזלי החיתוך. המחוקרים שבדקו את הקרצינוגניות של החומרים, מתבססים על חשיפה לנוזלי חיתוך שהתרחשה לפני עשרה שנים (שהרי ההשפעה הקרצינוגנית עשויה להתמשך רק לאחר שנים). עובדים שנחקרו עד שנת ה-70 לשמן מינרלי נמצאו בסיכון גבוה יותר לחילות בסרטן. החל משנות ה-80 הומלץ להוציא את הניטריטים ואת הפרקציות האրומטיות מהשמנים. כיוון, שופרו תנאי העבודה המודעות לסיכון גברא - כך שרמות החשיפה לנוזלי חיתוך פחתו וגם הרוכבם של נוזלי החיתוך השתנה באופן משמעותי, והוציאו מהם תרכובות הידועות במחלת סרטנות.

תקני חשיפה

- **תקן של ACGIH** - קיימים משנת 1964. תקן החשיפה של ACGIH מתיחץ ל- Oil Mist (שמנים מינרליים על בסיס שמן בלבד). ואינו כולל את שמנוי החיתוך על בסיס מים. למרות זאת משתמשים בתקן הזה לכל סוג השמנים.

TLV-TWA - 5 mg/m³
TLV-STEL - 10 mg/m³

- משני חיכוך - מתאימים את דרגת החיכוך בין השמן לשטח אליו הוא בא במגע;
- מונעי חימצון - מקטינים את חימצון השמן כאשר הטמפרטורה גבוהה;
- מונעי חלודה ופעילות שטח במתכוות - מונעים קורזוזיה של מתכוות;
- מונעי שחיקה - משפרים את תכונות הסיכה;
- דטרוגנים - חומרים פעילי שטח המספרים את תכונות הפיזור של השמן;
- בקטורייצדים - מונעים התפשחות של חידקים אשר מחמצנים או מפרקים את השמן.

בחירה נוזל חיתוך מתאים

בבחירה נוזל חיתוך יש להבaya בחשבונו, בנוסף לצרכים הטכניים, גם שיקולו בטיחות ובריאות. חשוב שנוזל החיתוך שאותו שוחרים לא יכול חומרים שיגרמו לגירויים ולרגניות של העור (סנסיטיזציה), ולא יכול מרכיבים מסרטנים כגון פול-אرومטיים (PAH), ניטריטים ופורמלדהייד. חשוב מאוד שנוזל החיתוך לא יהיה דליק.

סיכון לביריאות

חשיפה עורית

"חשיפה עורית" לנוזלי חיתוך מתרכשת כאשר העובד נוגע בחלקים מסוימים בנוזל ללא כפפות, או כתוצאה מההתזה הנוזל במהלך העבודה - כאשר העובד לא משתמש בסינור. לחשיפה לנוזלי חיתוך קשורים 2 סוגים של מחלות עור: דרמטיטיס ואקנה.

דרמטיטיס של מגע (Contact Dermatitis) היא המחלת הנפוצה ביותר הקשורה בחשיפה לנוזלי חיתוך. המחלת מתבטאת בעור מגורה עם פריחה ועור סדוק, אדום, עם שלפוחיות. קיימים 2 סוגים דרמטיטיס של מגע:

- **מגاري** (Irritant) - הפריחה מופיעה רק באזורי שבאו בגע עם נוזל החיתוך;
- **אלרגני** - הפריחה מופיעה גם באזורי שעלה באו בגע עם החומר. האבחנה הקלינית בין דרמטיטיס איריטנטי ואלרגני קשה לקביעה.

רוב הנזקים לעור נגרמים בכפות הידיים ומעטים בפנים. הפגיעות מתבטאות על פני הגוף כבר לאחר 5 שנות חשיפה, ובאופן מוגבר מוגברת החשיפה לנוזלי החיתוך. במחצית מהעובדים שנגעו מחשיפה עורית לנוזלים ממשיכים לעבוד עם נוזלי חיתוך, לאחר שקיבלו טיפול רפואי ועמדת העבודה הותאמת עבורם (החלפת סוג הנוזל, הגנת העור ועוד).

תיתכן גם פגעה בעיניים: תמייהה מרווח לעילאה לארום לגירוי חריף. חומר מהול יגרום לעיניות ולగירוי קל יותר.

חשיפה נשימתיית

חשיפה נשימתיית לרסס (airosol) של נוזל החיתוך וורמת לגירוי מערכת הנשימה - האף, הגרון והריאות. התופעות המדווחות הן: נזלת; דימום מהאף; כאבי גרון; שיעול; קוצר נשימה ולילה מוגברת. מדוחות גם דמיעה מהעיניים.

- **מינידף עילי** - מינידף המותקן מעל המכונה. יש צורך בשאייבת נחפים גבויים של אוור. מקום לא נכון של המינידף עלול לגרום לזרימת מזוהמים דרך אזור הנשימה של העובד.


תחזוקה שוטפת ותקופתית
לא די בתיקנות ציוד אוירורו מתאים ומערכות ניקה מקומיות. נדרשת תחזוקה התקופתית של המערכות, שתכלול בדיקה של מערכות היניקה, תיקון דיליפות, החלפת מסננים וכו'. הטיפול השוטף ימנע תקלות אשר עלולות לגרום לחשיפה מיותרת של העובדים.

נווליג גיהות תקיניים
שמירה עלנווליג העבודה נכונים יכולת, בהחולט, להקטין את חשיפת העובד לסיכוןים:

- **היגיינה אישית** - חיונית למניעת השפעות המגע של החומרים בגוף:

- יש להימנע מגע עורי בנזול החיתוך;
- לרוחץ ידיים בחומרם סיבון (לא חריפים מדי). מקום הכיור בסמוך לעמדת העבודה מונע שימוש בממיסים או בחומרים לא מתאימים אחרים לניקוי הגוף;
- לשטוף היטב את הגוף במים;
- לנגב מגבות נקיות (עדיף מגבות נייר);
- להחליף מיד ביגוד שנרטב בנזול החיתוך (המים מנוזל החיתוך מתאדים לשאר מרכיבי הגוף הנזול המורכו נשארים ברגע עם הגוף);
- ללובש בגדים נקיים בכל משמרות;
- אסור לאכלו, לשותה ולאחסן את מוצרי המזון בסמוך לעמדות העבודה - כדי למנוע חשיפה לנזולי החיתוך גם דרך המגע עם המזון;
- שימוש במשחות מגן - מתאים למכבים שביהם לא ניתן להשתמש בכפפות.
- יש לבחור את סוג המשחה בהתאם לסוג נזול החיתוך;
- חשוב לחדר את מריחת המשחה במהלך המשמרת;

- **מינידף לופץ** - מינידף בעל מהירות לכידה גבואה ונפח שאיבת אויר נזוק, המותקן בסמוך למקור פליטת האירוסולים. השימוש בו יוצר איבוד נזול חיתוך (השנאב לתוך מערכת היניקה) ויש צורך להוסף, בהתאם, נזול החיתוך למיכל הקיבול.

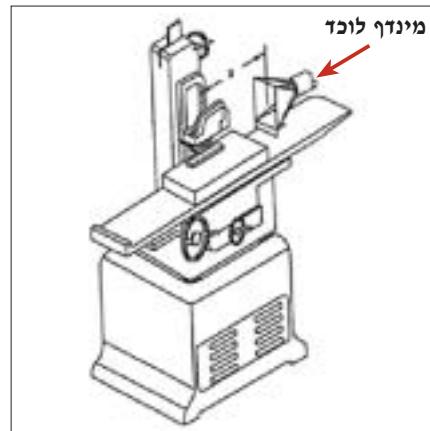

- **מערכת ניקה סגורה** - מערכת עם מהירות ניקאה לא גבואה ונפח אויר נשאב נזוק, המותקנת כאשר המכונה יכולה או אזור העבודה העיבוד סגורים למגמי. החלק המ מיועד לעיבוד מוכנס דרך פתח ייעודי שדרכו גם נכנס האוויר המשלים.



מניעת חשיפה

גורמים רבים משפיעים על מידת החשיפה לנזולי החיתוך והפגיעה בריאות:

- הרכב נזול החיתוך;
- שיטת העבודה (אופן הזרמת הנזול, גודל המכבר, קצב הזנת המכונה ועומק החיתוך בעובך);
- סוג המכונה לעיבוד שבבי;
- מהירות הסיבוב של הכלוי;
- סוג המתוכנת המעובדת;
- משך החשיפה.

בתכנון נכון של עמדת עבודה יש להתחשב בכל הגורמים הנ"ל כדי למנוע את חשיפת העובד לנזולי החיתוך לחשיפה נשימותית ועורית.

אמצעי מנעה טכניים-הנדסיים ✓

תכנון ותפעול נכון של מערכת הזנת נזול החיתוך - בתהליכי העיבוד המכני מתרפות לשביבה טיפות זעירות של נזול החיתוך. ציריך להכין את מערכת הזנת הנזול כך שיימנע פיזור האירוסול הטיפטי לסביבת העבודה; הזנת הנזול - תמיד בלחץ נמוך;

הפרחתה - למינימום ההכרחי - של כמות הפלזמה המזננת לקירור תהליכי העיבוד;

פסקת הזרמת הנזול כאשר לא מתבצע עיבוד;

יש למנוע הזרמה של נזול החיתוך כאשר מחליפים חלקים מעובדים בתהליכי;

שימוש בתוספתיים המקטינים היוצרים אירוסולים;

סגירתה של מיכלי הקיבול ובידוד צנרת ההזנה החזרת מהسبיבה;

תחזוקה שוטפת, אוטומטית, של המכונה;

לא יעשה שימוש באוויר בלחץ לצורך ייבוש החלקים לאחר העיבוד.

● **הפרדה בין העובד למוכנה:** הרחקת העובד מאזור העבודה, או בידוד המכונה הן שיטות יעילות למניעת חשיפה נשימותית ועורית של העובד. בחלק מהמכונות מספקת התקינה של מגנים שקופים סיבי איזור העיבוד. לעיתים יש צורך בסגירתה מוחלטת של המכונה והתקנת מערכת ניקאה מתאימה.

● **מערכת ניקאה מקומית:** התקינה של מערכת ניקאה מותאמת מפחיתה את חשיפת העובד לנזול החיתוך ותורמת גם לניקיון הכללי של עמדת העבודה.

מערכת ניקאה מקומית מיועדת לכלוד את המזוהמים במקום היוצריםם, ולהרחיקם מהמקום לפניו שישחררו לחלא אולם העבודה וייעדו לאזור הנשימה של העובד. כאשר המכונה לועיבוד שבבי סגורה - יעילהה של מערכת ניקאה מקומית גדולה יותר. כאשר המכונה פתוחה - יש להתקין מינידף ניקאה קרוב למקור היוצריםו של האירוסול, ולכזון את מהירות היניקה כך שתתגבר על מהירות תנענותן של טיפות האירוסול המשחררות במהלך העיבוד. קיימים מספר סוגים עליים של מערכות ניקאה מקומיות:

ב-41% מ-1,500 מקומות העבודה שנבדקו השתמשים העובדים בcpfות ובסחרות מגן. רק ב-9% מהmployים לא געשה שום שימוש באמצעי הגנה לדיים. ב-16% מקומות העבודה קיימים שילוב בין יינקה מקומית סמוך למכוна ואיוורור כלילי של האולם העבודה, לעומת 22% מקומות העבודה שביהם לא קיימת כלל מערכת איוורור. בבדיקה התייחסות לנוזלי החיתוך (נוולי האמולסיה) התברר ש-32% מקומות העבודה מנהלים מעקב ובודקים בקביעות את ריכוז הנוזל, הימצאות חידקים ורמות ה-H₂O - כפי שנדרש לגבי שמנים מסווג זה. בטליה הבאה מובאים עיקרי הממצאים של המחקר.

אחוזים טכני-הנדסיים - איזורור

מקומות (%)	התקנת מערכות יינקה	עובדות (%)
16	איוורור כלילי + יינקה מקומית	
37	איוורור כלילי	
9	יינקה מקומית בסמוך לרוב המכונות	
16	יינקה מקומית בסמוך לחילוק מהמכונות	
22	אין איוורור	

סוג ההגנה	מקומות (%)	עובדות (%)
cpfות + משוחות מגן	42	
cpfות בלבד	43	
משוחות מגן בלבד	6	
עובדים ללא הגנה	9	

המוצרים הנבדקים (%)	עובדות (%)
H ₂ O + ריכוז + נוכחות חידקים	32
H ₂ O בלבד	12
ריכוז האמולסיה בלבד	28
חידקים בלבד	6
לא מעקב	22

שיטות עבודה וחומרים חדשים

בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתחום המכונות והציגו לעיבוד שביבי, בייחודה בתחום האוטומציה. התהליכים האוטומטיים מפחיתים את המגע הישיר של העובדים עםנוILI החיתוך. התפתחות חמורה נספה שחלתה בשנים האחרונות היא שיטת "Micro-lubrication", העשויה שימוש בטיפות של נוזלי חיתוך במוקם בנקחים של החומר (ליטרים). במחקר הצרפתי שהזוכר בתברר שהשיטה נססהה ב-138-1500 מט'ק מ-91 מקומות העבודה שניסקרו, ו-91 מהם הביעו שביעות רצון מהפתרונות.

בנוסף, נעה ניסיון לשוק נוזלי חיתוך שהמרכיב העיקרי שלהם הוא שמן מוריעי צמחים. כמות התוספים שאוותה נדרש להושך לשמן הזרעים היא מיזערית ולעתים התוספים עצם מייצרים מחומרם טבעי כך שה███ן הבריאותי קטן.

דיהוי נוזל חיתוך שאינו מתחאים לעבודה

קיימים מספר סימנים המעידים שנוזל החיתוך עבר שינוי כלשהו והוא אינו בטוח יותר לעבודה:

- ירידת בכמותו הנוזל במילוי הקיבול. לפני תחילת העבודה יש לבדוק את רמת נוזל החיתוך במילוי הקיבול. אם הרמה נמוכה בכ-30% מהרמה המרבית התחתלית - סימון שקיים איבוד של נוזל חיתוך במערכת (כתוצאה מדיליפה או משינויים עקב תהליכיים בנוזל עצמו), או איזדי מוגבר של מים מהוזל. איזדי מוגבר עלול להוביל לעלייה ביריכו החומריים האחרים בהרכבת של נוזל החיתוך.

• שינוי בצביע של נוזל החיתוך. כאשר נוזל החיתוך משנה את צבעו והופך לכחה, זה הוא סימן להתרפות חידקים בנוזל; כאשר הנוזל הופך לצחוב או חום - יתכן שקיימות דיליפה של שמן מהמכונה לתוך נוזל החיתוך.

- ריח לא נאים. ריח רע הנוזל מנозל החיתוך מעיד על התפתחות מואצת של חידקים בנוזל. היזוהו עלול לחושף את העובד בתהליכי העיבוד המכני לסייעו הידבקות בגורמי המחלות שנושאים חידקים.

• פיסות של שבבים וגופים זרים בנוזל. לככל נוזל מעיד על בעיה בעילות המSEN. הפטרון לביעור היזוהו נספה של המעלכת.

- היוצרים מוגברת של קצף. קצף בנוזל החיתוך עלול להיות סימן לנוזל בריכוז גבוה מדי; לחסור איזון ברכוצים של החומרים פעילי השטח; או לקצב זרימה גבוהה מדי של הנוזל בתוך המערכת.
- תלונות על גירוי גובה מדי של הנוזל החיתוך. הבעיות על ריכוז גבוה מדי של נוזל החיתוך, להציגו על ריכוז גבוה מדי של הנוזל או זיהום נוזל החיתוך בסיסיות גובהה של הנוזל או זיהום נוזל החיתוך בחALKIKA מכתה.

• תלונות על גירוי מערצת הנשימה. התלונות עלולות להציגו על ריכוז גבוה של הנוזל החיתוך; ציפויו של מכונות באזור קטן; התרבות מואצת של חידקים; ריכוז גבוה של אדי הנוזל; היעדר איזורור או איזורור לא נאות.

- סימנים נוספים המעידים על שינוי בנוזל החיתוך:

• התפתחות חולה (קורוזיה) על כל הרכיבים או החלק המעובד;

- התפתחות של פטריות;
- שינוי בצמיגות הנוזל;
- פגיעה בכל הרכיבים עקב התלחמות יתר. בכל השינויים והמצבים האלה יש לטפל מיד - כדי למנוע מוקדם ככל האפשר את הסיכון הבריאותי ולמצמצם את נזקיו.

ישום האמצעים למניעת חישפה

במחקר שנערך בצרפת ופורטוגל בשנת 2002 נאספו נתונים מ-1,500 מקומות עבודה שבהם השתמשים בנוזלי חיתוך. התברר שבעניהם האחרונות חלה עליה מודעות לגבי סיכון הבריאות ובישוםם של השיטות למניעת חישפה במספר רב של מקומות עבודה בצרפת.

- אין להשתמש במשחות מן אשר העור כבר נפגע בדרמטיטיס (יש להיעזר עם הרופא בנוגע להמשך עבודה של הנפגע עם נוזלי חיתוך);

קיום נהלי עבודה ברורים הקפדה על קיום של נהלי עבודה ברורים תורמת להפחיתה החשיפה. העובד צריך:

- לאמץ שיטות עבודה אשר יוצרות פחות איזוסול טיפני;
- לדעת את חיסי הדילול המתאים לעבודה;
- כדי שיכל להעריך את תקינותה של מערכת החינקה;
- להזות תקלות (אשר עלולות לגרום לחשיפה מוגברת לנוזל החיתוך).

צoid מגן אישי למניעת חישפה עורית אמצעים הנדרסים ונוהלי עבודה נוכנים הם השיטות המועדות להקטנת רמות החישפה לנוזלי חיתוך. אך, במקרים מסוימים יש צורך גם בצד יוסי צoid מגן אישי מותאים יש צורך בבחינה

בביקורת צoid מגן אישי מותאים יש צורך בבחינה מדויקת של כל הסיכון הנובעים מהעבודה: חומרים כימיים; העפת שבבים; טפרטוות גבירות; נפילה של חפצים כבדים; רעש ועוד. כדי למנוע חישפה של העובר מומלץ שעובד יצויד בכפפות אוטומטיות (בכל עבודה שבה ניתן), סייר מחומר אוטום, כובע ומשקפי מגן/מן פנים להגנה על העיניים מפני חקליקים ושבבים המועפים בתהליכי העבודה.

על מנת שLİות מונעות חדירת נוזל חיתוך לכפות הרגליים, בנוסף להגנה מפני נפילת חפצים או חלקים חדים העולים לחדרו לרגל. חשוב שסוליות הנעלמים תהיינה מסווג המונע החלקה.

צoid מגן אישי למניעת חישפה נשימתייה שימוש במסיכת מגן אישית למניעת חישפה יהיה רק אם פעולות אחרות שננקטו (כמו אמצעים טכני-הנדסיים, נלים נוכנים וכו') לא הביאו להפחיתה החשיפה. כאשר נדרשת מסיכת מגן - יש לבחור את המסיכה המתאימה ביחס לעבודה המסוימת; להדריך את העובד לגבי השימוש הנכון במסיכה ולודא שהוא מותזקתה והעובד מחליף את המסיכה/המסיכה ברגע. מסיכה או מסנן לא תקין עלולים להחריף את השפעות החישפה.

