

תאונות קטלניות שנגרמו בעקבות שימוש בגנרטור באתר בנייה

● פועל באתר בנייה במרכז הארץ הפעיל משאבת מים והתחשמל למוות. לאחר התאונה התבגרו הפרטיכים הבאים: הגנרטור הארצי, בהספק AKA 100, להספק עצמאית באתר בנייה, הוצב במקום ללא הספקת חשמל ציבורית. הגנרטור סיפק אנרגיה חשמלית דרך לוח חשמל ראשי ל-3 צרכנים: עגורון צricht; לוח חשמל מישני (עם בתי-תקע להזנת מכשירי חשמל) ולעגורן נייד. התקנת לוח החשמל בוצעה על ידי עובד שלא היה חשמלאי והמקום שבו הוצב הגנרטור לא נוקז ממים כך שחלקו התחתון של המיתקן היה טבול המים.

ובנוסף:

- הגנרטור לא אושר לשימוש, כנדרש, ע"י משרד התשתיות;
- הגנרטור לא נבדק כנדרש לאחר התקנתו באתר.
- הגנרטור לא עבר בדיקה תקופתית.

עוד התברר שמיתקן הגנרטור והזנת החשמל למשאבה לא היו מוארים. חלקו המתכת של הגנרטור לא היו מוארים לא בהארקת הגנה ולא בהארקת שיטה, והחישמול נגרם כתוצאה מקרבתה בין מוליך האפס.

● באתר בנייה בדרום הארץ נגנו הקבלניים השונים להביאו איטם גנרטור ארעי נייד לצורך הפעלת ציוד חשמלי. הם היו מחברים את הגנרטור ללוח החשמל בעצם, ולא ע"י חשמלאי בעל רישיון, כנדרש בחוק. אחד מהגנרטורים חובר בצורה שגوية וגרם לנזק בין הפואה וההארקה. כתוצאה מכך גוף הגנרטור הארצי היה מחושמל (נשא מתח) באופן קבוע. אחד העובדים נגע בחלקו החיצוני של הגנרטור התחשמל ומת.

● חשמלאי בפועל לגיריסט אבניים בצפון הארץ התחשמל למוות כאשר עמד לביצוע עבודה בלוח החשמל הראשי. אספקת החשמל לאתר הייתה באמצעות גנרטור תלת-מושעי בהספק של AKA 670 שהותקן בתוך מכולה. על פי המימצאים נראה שפעולת הגנרטור הופסקה, כנראה, לפני שהחשמלאי המנווה ניגש ללוח הראשי, כדי לאפשר עבודה בטוחה, אך בזמן שעסק בעבודתו, סמוך לפסי צבירה של הלוח, הפעיל מישחו את הגנרטור מבלי להיות מודע לכך שמתבצעת עבודה על הלוח הראשי. הפעלת הגנרטור מחדש גרמה ליצירת מתח על פסי הצבירה ולתאונה הקטלנית.

התברר ש:

- המפסק להפעלת הגנרטור לא היה נעלם;
- לא הוצב שום שלט אזהרה לאיסור הפעלת המיתקן ליד הגנרטור;
- בלוח הראשי לא היה מפסק שימנע הזנה מהגנרטור;
- לא היו הוראות על איסור הפעלת גנרטור על ידי גורם לא מוסמך;
- הגנרטור לא נבדק ע"י חשמלאי בודק לאחר התקנתו.